



ELEWACJA POŁUDNIOWA  
OD AL. NIEPODLEGŁOŚCI

SZEROKOŚĆ STOPNI SCHODÓW  
ZEWNĘTRZNYCH  
0,30 m < 0,35 m WYMAGANE

SZEROKOŚĆ DRZWI STANOWIĄCYCH  
WYJŚCIE EWAKUACYJNE  
1,03 m < 1,20 m WYMAGANE



ELEWACJA WSCHODNIA  
OD STRONY DZIEDZINCA

SZEROKOŚĆ DRZWI STANOWIĄCYCH  
WYJŚCIE EWAKUACYJNE  
1,00 m < 1,20 m WYMAGANE

SZEROKOŚĆ STOPNI SCHODÓW  
ZEWNĘTRZNYCH  
0,30 m < 0,35 m WYMAGANE

#### STAN ISTNIEJĄCY

- COKÓŁ**  
stan istniejący - średniokrystaliczny granitoid barwy białoszarej, z pojedynczymi szlirami diorytydu oraz żyłami pegmatytu, pokryty ciemnymi nawarstwieniami brudu i sadzy.
- PARAPETY OKIENNE**  
stan istniejący - parapety oryginalne wykonano z dużych płyt łupka bazaltowego. Widoczne są silne rozwarstwienia sedymentacyjne. W oknach przyziemia od strony ul. Św. Marcina oryginalne parapety bazaltowe zastąpiono wtórnymi płytami z polerowanego granitoidu Gabro. W ścianach szczytowych i na dziedzińcu parapety z blachy.
- FRAGMENTY DEKORACJI WIEŻY**  
stan istniejący - technika tynkarska, drobnoziarnista zaprawa cementowo-wapienną zalańką na gładko. Uproszczone, wtórne detale imitują drobnoziarnisty piaskowiec.
- OKŁADZINA ELEWACJI - TYNK**  
stan istniejący - pierwotne, jasne, imitujące okładzinę kamienną tynki wapienno-cementowe o zróżnicowanej fakturze (szorstka terabona ścian prostych i gładkie obramowania okien) na całości elewacji pokryte wtórnym, cementowym fakturalnym tynkiem barankowym, zakrywającym pierwotny wystrój architektoniczny.
- DETALE ZATYNKOWANE**
- UZUPEŁNIENIA CEMENTOWE BŁOKÓW KAM.**
- ORYGINALNE KRATY OKIENNE**
- WTÓRNE KRATY OKIENNE**
  - Usunięcie wtórnych krat okiennych lub wymiana na nowe wykonane na wzór oryginalnych.
- RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTAN-CYNK**  
stan istniejący - bardzo dobry, niedawno wymieniono
- OPIERZENIA Z BLACHY TYTAN-CYNK**  
stan istniejący - opierzenia dachu bardzo dobre, niedawno wymieniono, natomiast pozostałe opierzenia gzymsów, balkonów i daszków pośrednich w złym stanie technicznym.
- NOWA DACHÓWKA CERAMICZNA**  
stan istniejący - bardzo dobry, niedawno wymieniono
- STARA DACHÓWKA CERAMICZNA**  
stan istniejący - dachówkę pokrywa czarny nałot zanieczyszczeń - sadzy.
- FRAGMENT MURU PRUSKIEGO**  
stan istniejący - konstrukcja okna na ścianie podwórzowej wykonano w technice słupowo-ryglowej, drewnianej z wypełnieniem ceramicznym, tynkowanym.
- WSPÓŁCZESNA WINDA PANORAMICZNA**
- KANAŁY I URZĄDZENIA WENTYLACYJNE**  
zaleca się kompleksowe rozwiązanie problemu kanałów i klimatyzatorów - poprzez scentralizowane jednostki na terenie dziedzińca - rozwiązanie to uwolni elewację od szpecących elementów
- BALUSTRADA STAŁOWA**

- LEGENDA:
- DEMONTAŻ
  - GRANICA STREF POŻAROWYCH
  - POMIESZCZENIE WYDZIELONE POŻAROWO
  - KIERUNEK EWAKUACJI
  - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
  - WYJŚCIE EWAKUACYJNE DO INNEJ STREFY POŻAROWEJ
  - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
  - GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
  - STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

- \* DRZWI O SZEROKOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 0,9 m.
- \*\* DRZWI DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA NIE WIĘCEJ NIŻ 3 OSÓB O SZEROKOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 0,8 m.
- \*\*\* SZEROKOŚĆ NIEBLOKOWANEGO SKRZYDŁA DRZWI MNIEJSZA NIŻ 0,9 m.

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL II / ZL III

Opiek:	BUDYNEK DYDAKTYCZNY "B" UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU AL. NIEPODLEGŁOŚCI 12, 61-857 POZNAŃ	
	PROJEKT EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE: - § 2 ust. 3a i 4 rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami).	
Temat:	Nazwa rysunku: ELEWACJA POŁUDNIOWA I WSCHODNIA OD DZIEDZINCA	
Opracował:	Nr rys. 12	
	Skala: 1:100	
Opracował:	Grudzień 2017	

\* Niniejsze opracowanie stanowi projekt i nie może być używane do celów budowlanych. Projektant nie odpowiada za jego wykorzystanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Projektant nie odpowiada za jego wykorzystanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Projektant nie odpowiada za jego wykorzystanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Projektant nie odpowiada za jego wykorzystanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem.